

TURBO NISSAN RENAULT

CODIGO 718089

MOTORES 2.2 DCI

ATENCIÓN TURBO 718089

Asegúrese de verificar lo siguiente:

Un posible fallo de la junta interior del colector de admisión de todos los motores G9T

(Renault Espace 2.2dci VelSatis ...)

En efecto, la ruptura de la junta se mueve con la presión de sobrealimentación en el colector de entrada, creando una sobrepresión en el alojamiento y la elevación de aceite a través del respiradero.

El aceite es aspirado luego en el turbo y luego se proyecta hacia el intercambiador con riesgo de poner fuera de control el motor con un auto-alimentación.

La referencia del kit junta para el colector es RENAULT 7701472450 cuesta mas o meno 400 \$ARS

El tiempo de trabajo necesario para completar el procedimiento es de aproximadamente 5 horas.